

Catalogue A1



**Rugosimètres, Vidéo 2D
Projecteurs de profils**



**Microscope loupes
systèmes optiques**



Mesure des forces



Instruments de mesure à main



Micro duromètre VICKERS

Application de charge AUTOMATIQUE

Manuel d'utilisation simplifié



1 - INTRODUCTION :


le Micro duromètre Vickers TH710/711 est un matériel simple d'utilisation, fiable et économique, offrant par sa qualité optique et sa robustesse mécanique, des prestations de haut niveau.

Il est équipé d'un éclairage à lumière froide réglable, du contrôle électronique de l'application de la charge

Le panneau de commande et l'écran LCD intégrés, permettent le réglage du temps de charge et de l'intensité lumineuse, la visualisation de la dimension des diagonales, la valeur de la mesure et le nombre d'essai réalisé.

Selon les besoins particuliers du client, le duromètre peut être équipé d'un écran VIDEO additionnel, ou d'un appareil photo. L'instrument est approprié pour le test des pièces de petites dimensions et minces, les matières dures comme l'agate, le verre et il est, donc, un appareil de mesure de dureté idéal pour les instituts de recherches scientifiques, les universités, les unités de production industrielles et les instituts métrologiques.

3 – Panneau de commande et menu

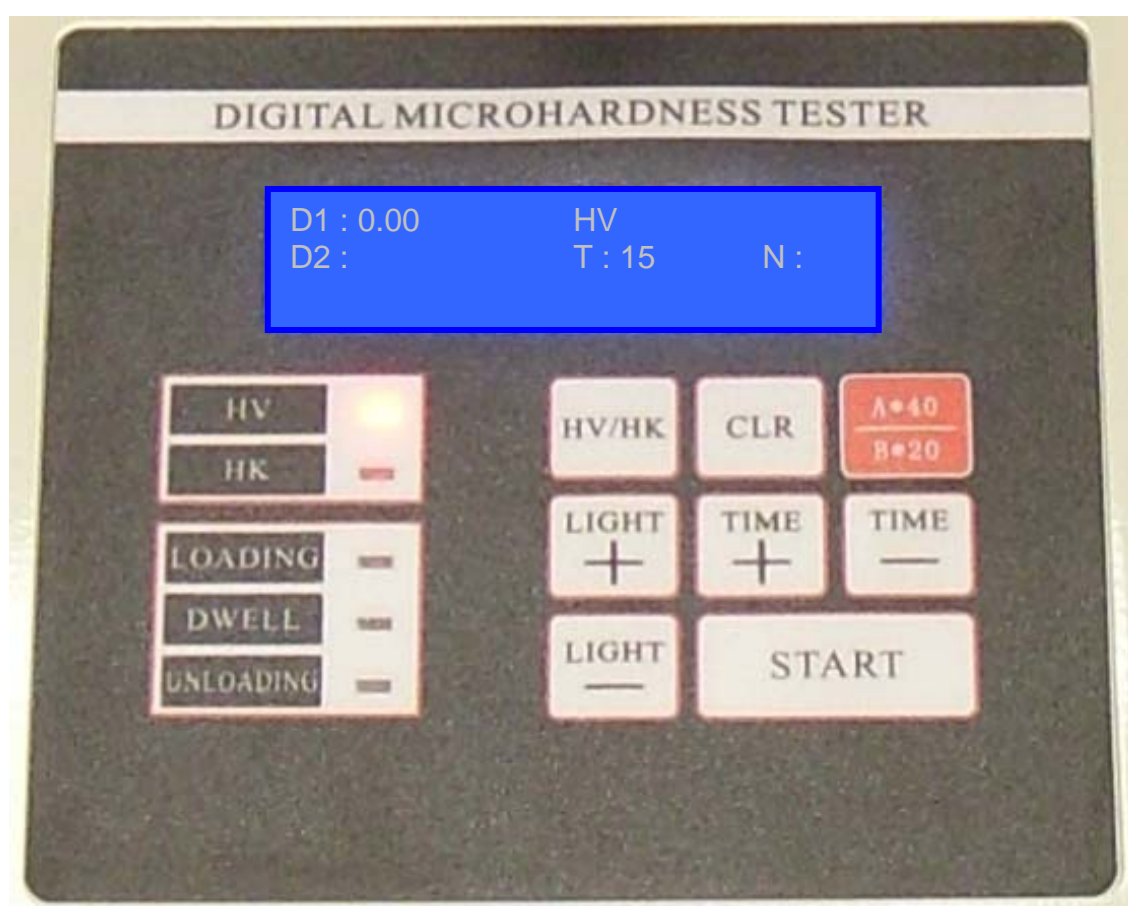

VOYANTS



Type d'essai (VICKERS ou KNOOP)



Application de la charge

Pose de la charge

Remontée du pénétrateur

TOUCHES

HV/HK

Choix du type d'essai VICKERS ou KNOOP

CLR

Mise à zéro – Remise à zéro du nombre des essais. Mise à zéro de l'origine du réticule de mesure d'empreinte.

TIME +

Augmentation du temps d'application de la charge en seconde. Par palier de 5 secondes

TIME -

Diminution du temps d'application de la charge en seconde. Par palier de 5 secondes

LIGHT +

Augmentation de l'intensité lumineuse

LIGHT -

Diminution de l'intensité lumineuse

A X 40
B X 20

Changement d'objectif


START

Départ de la mesure.

2 – Données techniques



- Gamme de mesure : 1 HV à 2967 HV
- Charge : 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 gf
- Sélection manuelle de la charge par bouton moleté, indexé.
- application automatique de la charge
- TEMPS CHARGE : De 5 à 60 secondes (ajustable)
- Tourelle automatique
- Objectifs : 10X – 40X
- Oculaire : 10X
- Grossissement total : 100X (en observation)
400X (lors de la mesure)
- Lecture mini. : 0.0625 μ m
- Capacité maxi hauteur : 70 mm
- Col de cygne : 95 mm
- Table X-Y à butées micrométriques
Surface = 100 x 100 mm
Course = 25 x 25 mm
Résolution = 0.01 mm
- Lecture directe de la mesure sur l'écran du panneau de commandes
- Alimentation : 220 V – 50 Hz
- Encombrement : 425 x 242 x 490 mm
- Poids : 45 kg

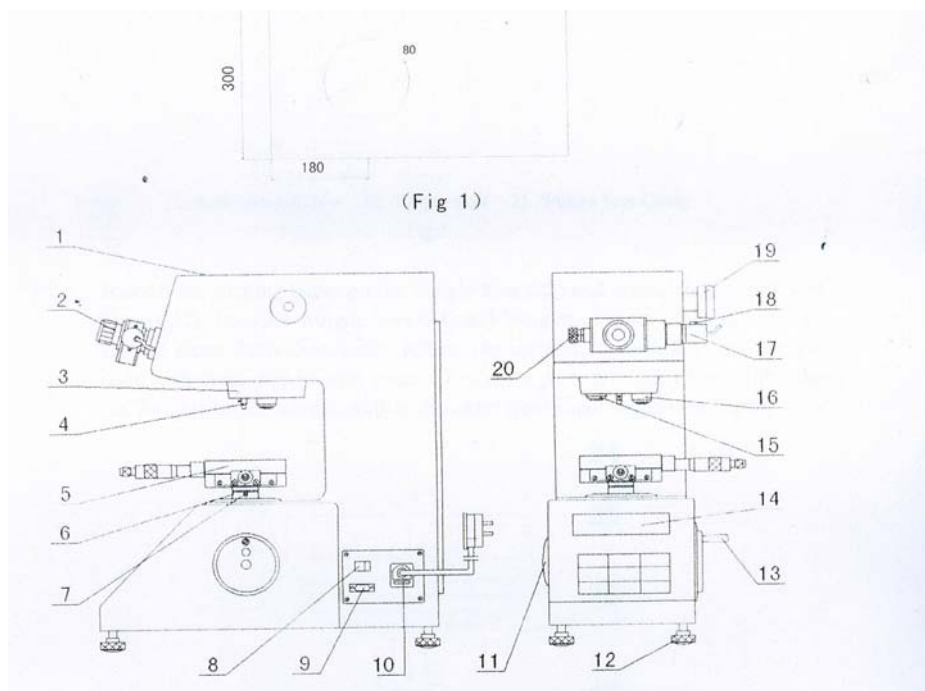

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Capot supérieur | 12. Pieds réglables |
| 2. Ensemble optique | 13. Manivelle réglage hauteur et FOCUS |
| 3. Tourelle | 14. Ecran |
| 4. Pénétrateur | 15. Objectif 10X |
| 5. Table X-Y | 16. Objectif 20X |
| 6. Vis monte et baisse | 17. Molette positionnement réticule |
| 7. Vis de blocage | 18. Bouton validation mesure |
| 8. Bouton M/A | 19. Molette changement charges |
| 9. Sortie RS (TH714 et sup) | 20. Molette positionnement réticule |
| 10. Fusible | |
| 11. Imprimante (TH714 et sup) | |

4 – Mesure



NE JAMAIS MANIPULER LA MOLETTE DE SELECTION DE CHARGE DURING UNE MESURE

4-1 Sélectionner la charge souhaitée en tournant la molette 18 sans mouvement brusque

4 2 Mettre l'appareil sous tension (interrupteur 8)

Le modèle du duromètre s'affiche et après 1 seconde l'écran affiche les informations suivantes

D1 : 0.00	HV	
D2 :	T : 15	N :

D1/D2 : Diagonal de l'empreinte mesurée

HV : Essai VICKERS (et sa valeur après mesure)

T : Temps de pose de la charge

N : Nombre d'essai effectué

4 3 Placer un étalon ou l'échantillon à mesurer sur la table.

Faire le mise au point du FOCUS pour régler la hauteur.

Lorsque la réglage est correct, la distance entre le pénétrateur et l'échantillon est de l'ordre de 0.4mm

4 4 L'intensité de l'éclairage peut être ajustée "LIGHT+" "LIGHT-"

4 5 Le temps de pose peut être réglé "TIME+" "TIME-", par défaut, le temps est de 15 secondes, ce qui correspond à un essai normalisé.



4 6 Appuyer sur "START", le pénétrateur se met en position et la pose, l'application et la dépose de la charge se font automatiquement.

4 6 1 Lorsque le cycle est terminé, la tourelle bascule automatiquement sur l'objectif 40X

4 7 Mesure de l'empreinte

4 7 1 Avant de mesurer la 1ère empreinte, et à chaque mise sous tension du duromètre, il est impératif d'effectuer la mise à zéro du réticule

Pour cela, superposer les 2 lignes du réticule en utilisant les molettes 17 et 20, puis valider en pressant la touche "CLR"

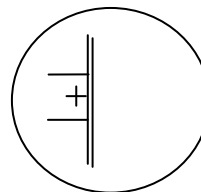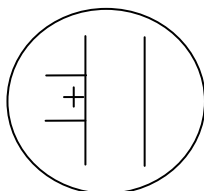

LA MISE A ZERO DU RETICULE EST IMPERATIF A CHAQUE REDEMARRAGE DU DUROMETRE ET ELLE EST CONSEILLEE A CHAQUE CHANGEMENT D'OPERATEUR, AFIN D'ÊTRE ADAPTEE A SON ACUIE VISUELLE.

4 7 2 Si nécessaire, ajuster légèrement le focus. Encadrer la 1^{ère} diagonale de l'empreinte en utilisant les molettes 17 et 20. Valider la mesure de la première empreinte par le bouton de validation 18.


4 7 3 Faire pivoter de 90° l'ensemble optique 2. Encadrer la seconde empreinte et valider la mesure comme précédemment.

La valeur de la dureté s'affiche à l'écran et le nombre d'essai est augmenté de 1.

5 Mesure avec l'écran déporté.

5 1 Remplacer l'ensemble optique livré avec le duromètre par l'ensemble équipé de la caméra livré avec l'écran LCD couleur.

5 2 Mettre la caméra et l'écran sous tension. Appuyé sur la touche "POWER" de l'écran pour l'allumer.

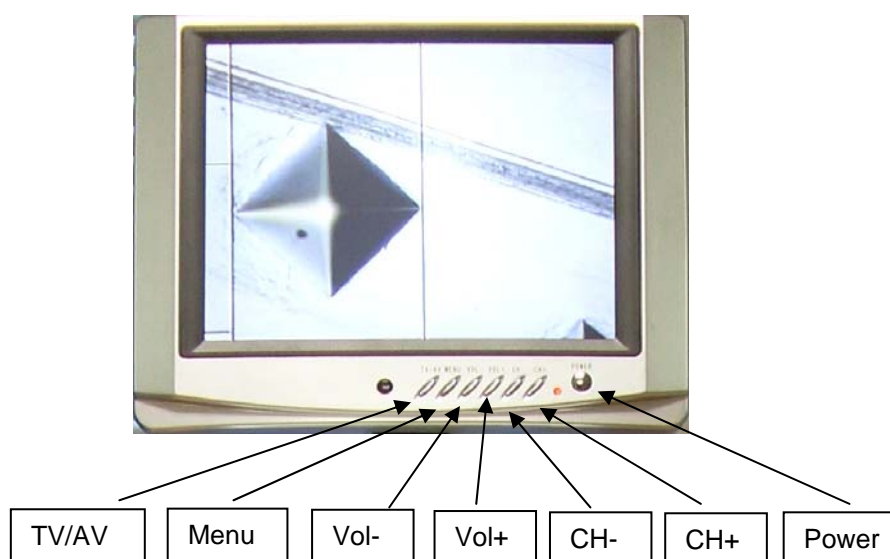

Pour obtenir l'image, à l'aide du bouton TV/AV, choisir AV

Par la touche MENU, il est possible de régler les paramètres de l'image tels que la luminosité, le contraste. Lorsque le menu est affiché, la sélection se fait par les touches VOL- et VOL+ et le réglage par les touche CH- et CH+.

5 3 Pour effectuer une mesure, procéder de la même manière que pour la mesure par l'oculaire. Chapitre 4-7 sans oublier de faire, au préalable, la mise à zéro du réticule.

6 Remplacement de l'ampoule halogène

Ampoule halogène 12V – 15/20 W

Utiliser un chiffon doux, propre et sec.

Mettre l'ensemble hors tension. Débrancher le duromètre.

Desserrer la vis de blocage du boîtier d'éclairage.

Sortir le boîtier

Desserrer la vis 2 et les éléments de positionnement 5.

Ouvrir le boîtier, nettoyer avec un chiffon, remplacer l'ampoule et refermer le boîtier

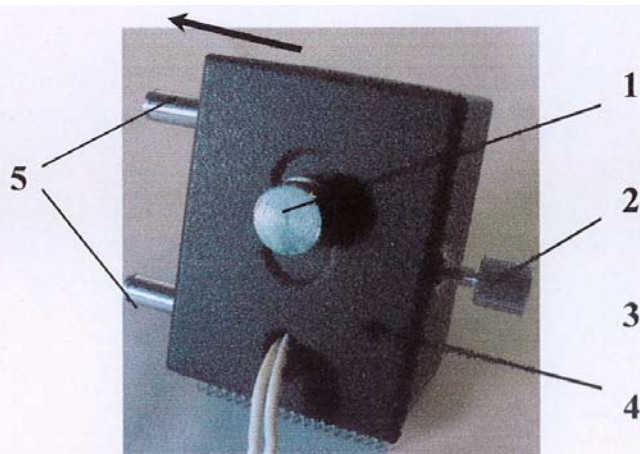


Fig.1

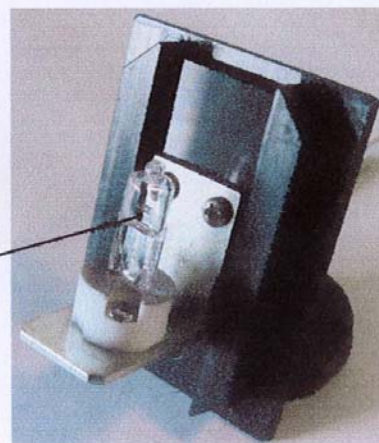


Fig.2

L'ampoule doit être parfaitement centrée. Pour cela, utiliser les éléments de réglage 1 et 5.

Remettre le duromètre en service.

SOMECO

**6 avenue Charles DE GAULLE
93421 VILLEPINTE Cedex**

**Tel : 01 49 63 16 30
Fax : 01 49 63 19 18**

Courriel : someco@someco.fr